


Comune di Firenze

Ambito Lode Fiorentino

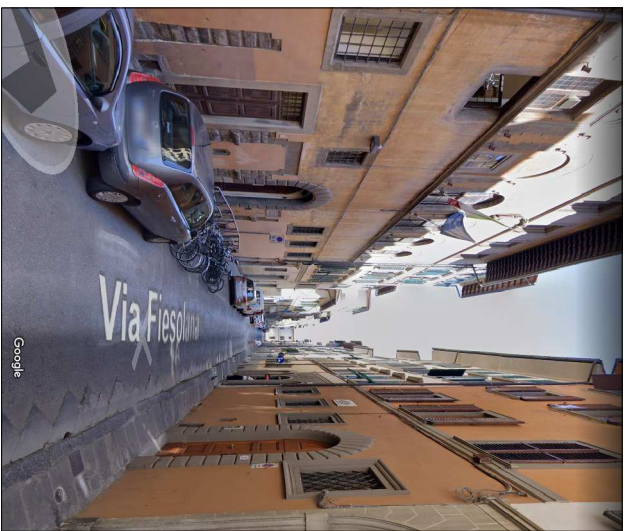

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FACCIATE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DI UN EDIFICIO POSTO NEL COMUNE DI FIRENZE IN VIA FIESOLANA 5 - SEDE DEGLI UFFICI DI CASA SPA

Finanziamento: Fondi derivanti dal bilancio di Casa Spa


Operatore: CASA SPA



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Marco Barone

PROGETTO ARCHITETTONICO  
Arch. Rossana De Filippo

TAV. N°	DISEGNO:	SCALA:
ES-AR	STATO DI PROGETTO	/
3.2	TAVOLA CON DESCRIZIONE DEI MATERIALI E INTERVENTI PREVISTI	DATA: Aprile 2021
M207-ES-AR-03-2-01		
ADEDETTO ALLA VERIFICA	Geom. Alessio Romagnoli	

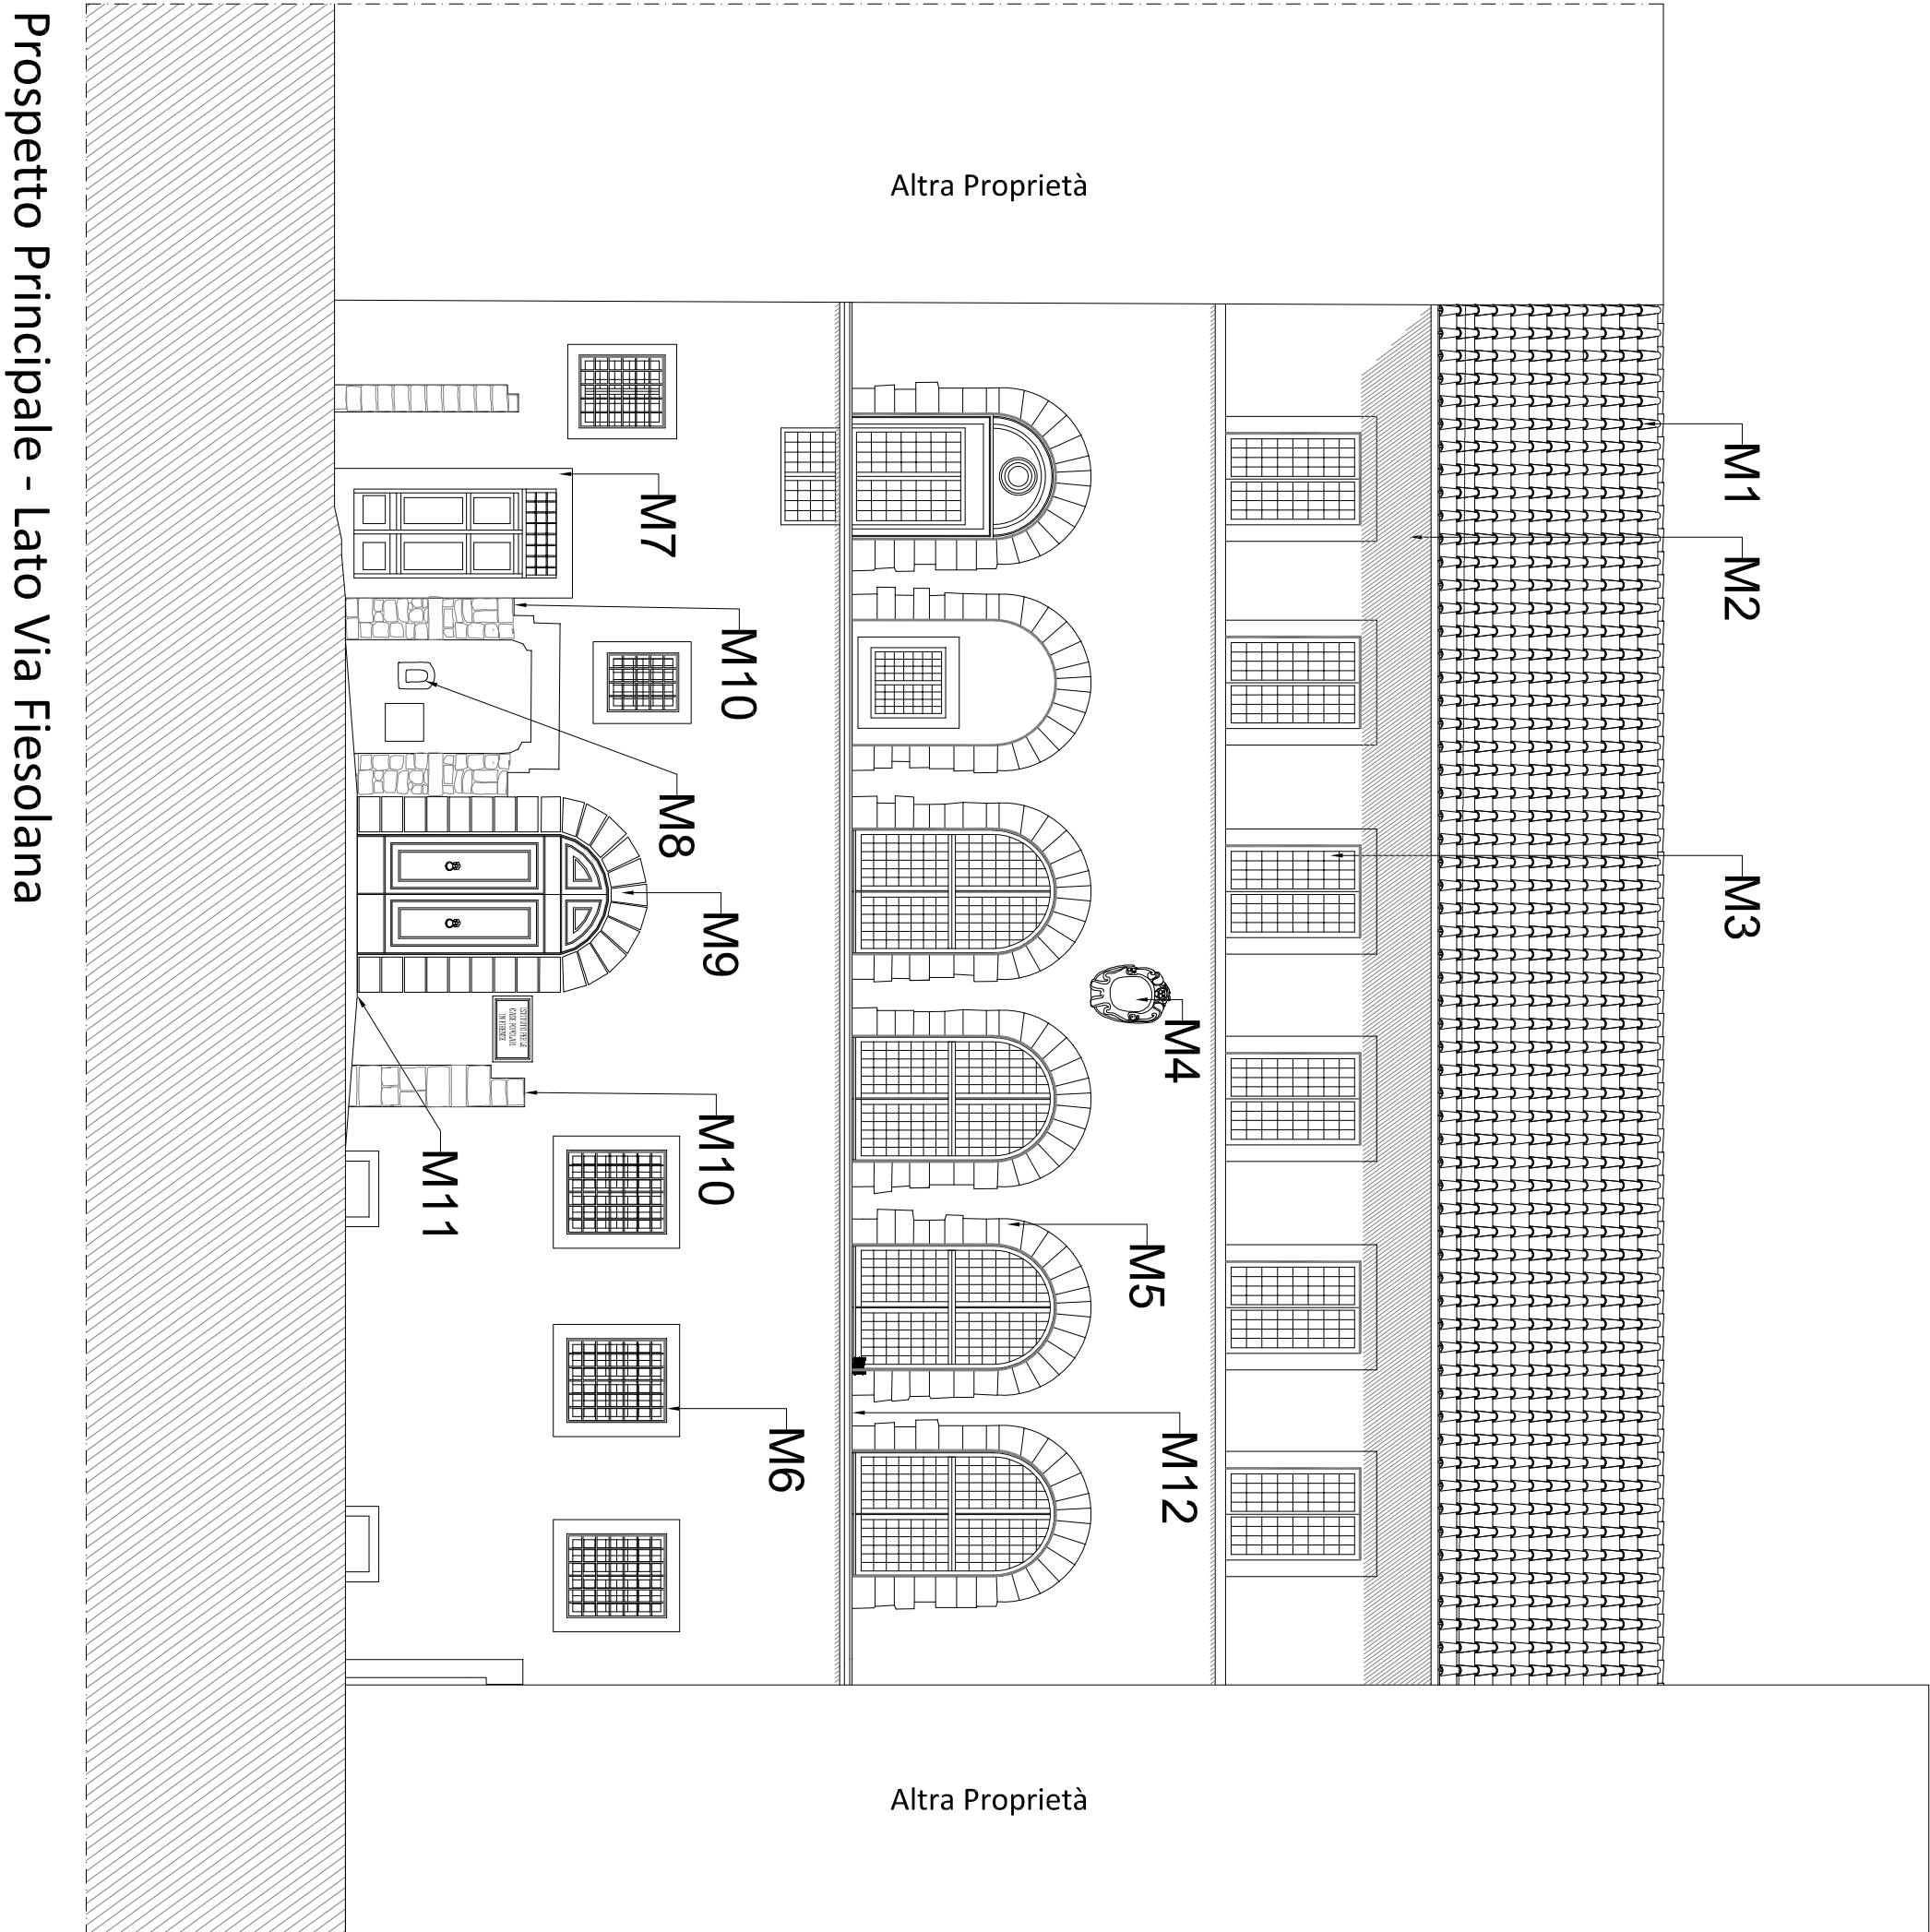

INTERVENTI PREVISTI

- M1** - Copertura a falda inclinata con manto in coppi e tegole e struttura lignea:
  - Si provvederà allo smontaggio del manto, consolidamento delle strutture lignee ammalorate con inserimento di profili metallici (vedi elaborati strutturali);
  - Realizzazione di linea vita e golfari di trattenuta; tutto il sistema anticaduta sarà di integrato con il tetto, a basso impatto visivo;
  - Pulizia delle tegole originarie rimonaggio del manto di copertura sostituzione delle tegole rotte e/o ammalorate;
- M2** - Finitura a intonaco:
  - Rifiacimento e/o ripresa di intonaco a malta di calce e sabbia in granulometria compatibile con l'originaria;
- M3** - Apertura con cornice, infisso in legno e vetro con partizioni in piombo:
  - Pulizia ripristino della cornice e ripristino delle parti ammalorate;
- M4** - Stemma in pietra:
  - Pulizia dello stemma;
- M5** - Apertura ad arco con cornice in pietra, infisso in legno e vetro con partizioni in piombo:
  - Restauro degli elementi lapidei;
- M6** - Apertura con cornice ed infisso in legno e vetro con partizioni in piombo e grata in ferro:
  - Pulizia ripristino della cornice e ripristino delle parti ammalorate;
- M7** - Portone di ingresso secondario in legno e sopra luce:
  - Restauro del portone in legno e integrazioni delle parti mancati per la completa funzionalità dello stesso;
- M8** - Buchetta del vino:
  - Pulizia e restauro della buchetta;
- M9** - Portone di ingresso principale in legno con cornice in pietra:
  - Restauro del portone in legno e integrazioni delle parti mancati per la completa funzionalità dello stesso;
- M10** - Porzioni di pietra f.v.:
- M11** - Rampa esterna in struttura metallica e planali in legno fissata al marciapiede per l'accessibilità all'edificio (L.1389):
  - Verniciatura delle parti metalliche;
- M12** - Marcapiano in pietra:
  - Pulizia e Restauro;

